

Opatření pro splnění podmínek úplného odrušení

Jednotlivé přístroje zapalovacího systému, dále dynamo, regulační spinač, stěrač, stopspinač a všechny pomocné motorky, určené pro dlouhodobý provoz (na příklad ventilátor, topení atd.), musí být v odstíněném provedení, t. j. musí být opatřeny kovovými kryty s doko-



Obr. 151

Stranová, přímá koncovka a spojka s odrušovacím odporem 10.000 Ohmů

nalým elektrickým dotykem po celém obvodu každé dělicí plochy a s jen nejnutnějším počtem vhodně upravených ventilačních otvorů, a musí být upraveny pro připojení vodičů stíněných jednotlivě nebo skupinově. Na rozvod od baterie připojují se přes stíněné vysokofrekvenční filtry (t. j. kombinace tlumivek a kondensátorů), které nepropouštějí rušivé proudy. Přívody mezi stíněnými přístroji a mezi nimi a filtry musí být vedeny ve vhodných stínících trubicích. U delších přívodů musí být stínící trubice spojovány s kostrou vozidla zhruba po 250 mm.

Stínící trubice musí být provedeny jako pevné trubky nebo jako ohebné vlnovce bez jakýchkoliv spár. Tak zvané pancéřové hadice nevhovují a nevhovuje ani zatím často používané kovové opletení, i když je dán trojnásobně. Spojování stínících trubek a vlnovců musí být provedeno spolehlivým šroubením a v provozu je třeba dbát, aby nenastalo uvolnění a zůstal dokonalý elektrický styk po celém obvodu. Z téhož důvodu je nutno udržovat stínění v čistotě a nechránit je žádnými isolačními nátěry, které by mohly vniknout do stykových ploch a stínění znehodnotit.

Mimo vlastní elektrický výstroj je nutno pečlivě a na několika místech spojit ohebnými kably o průřezu aspoň 10 mm^2 všechny větší kovové díly kostry navzájem, přemostit kovovými ohebnými lanymi klouby a silentbloky a upevnit menší kovové díly kostry tak, aby nemohlo nastat uvolnění a přerušovaný vodivý styk s vlastní kostrou. Otáčející se díly, jako hřídele a někdy kola, je nutno spojit s kostrou pomocí třecích kartáčů.

Odrušení vozidla při montáži autoradiia


Úplné odrušení je sice miněno pro vozidla, v nichž je umístěn přijimač, avšak respektuje i použití speciálních ultrakrátkovlnných přístrojů s citlivostí několika $\mu\text{V}/\text{m}$. Je velmi nákladné a je zbytečné ho používat i při běžných autopřijimačích, které nevyžadují tak přísných

podmínek. Jak již bylo řečeno, stačí pravidelně v tomto případě pro rozsah středních vln a někdy i pro krátké vlny odrušení částečné. Může se však někdy stát, že toto opatření nezaručí dobrý příjem a pak je třeba dalších úprav.

Hledání zdroje rušení se provádí přímo vlastním autopřijímačem nejlépe mimo město a dále od elektrické sítě a od elektrických vedení vůbec, aby se snížil vliv cizích zdrojů rušení. Přijímač se naladí na vlnu, na níž není žádná vysílací stanice, a při plném zesílení se kontroluje vliv jednotlivých přístrojů nebo případně částí vozidla. Rušení zapalovacím systémem je charakterisováno krátkými, pravidelně po sobě následujícími poruchami synchronními s chodem motoru a jasné rozpoznatelnými při zvyšování otáček. Rušení dynamem a regulačním spinačem projevuje se jako plynulý praskot, závislý sice na otáčkách, ale nikoli tak pevně jako u zapalování. Rušení stěračem a pomocnými motorky možno ověřit v klidu vozidla i při jízdě, jakmile se jednotlivě uvedou do chodu. Uvolněné přívody, náhodné zkraty a vliv neukostřených větších kovových dílů projevuje se jako nepravidelné poruchy, závislé na otřesech a je nutno je systematicky zkusmo vyhledat: kabely postupně pohybovat (tahat za ně), neukostřené díly propojovat pokusně s kostrou (kablem, pilníkem) a pod.

U zapalovacího systému možno k zlepšení odrušení postupně zkusit:

1. Mezi svorku 15 zapalovací cívky a ukostřený pláště cívky zapoji se kondenzátor 1 μF až 3 μF , nejlépe průchodkový. Celkové odrušení zapalovacího systému odpovídá pak asi provedení na obr. 152.

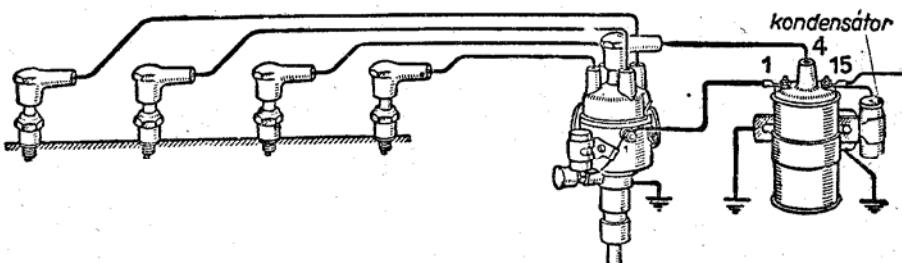

Obr. 152

Odrušení zapalovacího systému u vozidel vybavených běžným autoradiem

2. Do zapalovacích přívodů mezi rozdělovačem a svíčkami vřadi se další odporníky 10.000 ohmů na strany u rozdělovače.
3. Zapalovací cívka se přemístí nejbliže k rozdělovači, nebo se uchytí přímo na motor, což je se stanoviska odrušení velmi účinné. Cívce to však příliš neprospívá a nutno ji umístit tak, aby byla chlazena.
4. Asi 25 mm od koncovek u svíček se přichytí na zapalovací kabely kovové objímky 25 mm až 50 mm dlouhé, které se spojí nejkraťším spojem s kostrou.


5. Nepomůže-li předešlé, je nutno zapalovací systém částečně odstínit aspoň mezi svíčkami a rozdělovačem, případně vůbec přejít na jeho úplné odstínění a odrušení.

U dynama a regulačního spinače zkusit postupně:

1. Opravit a přeleštít kolektor a zabrousit uhlíky.
2. Mezi svorku 51 a kostru zapojit kondensátor $1 \mu\text{F}$ až $3 \mu\text{F}$, nejlépe průchodkový (stačí pak menší).
3. Zvětšit kondensátor připojený na svorku 61 (částečné odrušení) na 1 až $3 \mu\text{F}$.
4. Je-li regulační spinač montován odděleně a vedení je dlouhé, připojit kondensátor $1 \mu\text{F}$ až $3 \mu\text{F}$ mezi svorku D a kostru dynama.
5. Dlouhé vedení mezi regulačním spinačem a dynamem odstinit kovovým pláštěm, spojeným na obou koncích s kostrou.

U stěračů a pomocných motorek:

1. Mezi přívodní svorku a kostru stěrače zapojí se kondensátor $0,01 \mu\text{F}$ až $3 \mu\text{F}$, nejlépe průchodkový. Kostra motorku, resp. stěrače, spojí se co nejkratším spojem s kostrou vozidla. Viz obr. 153a.

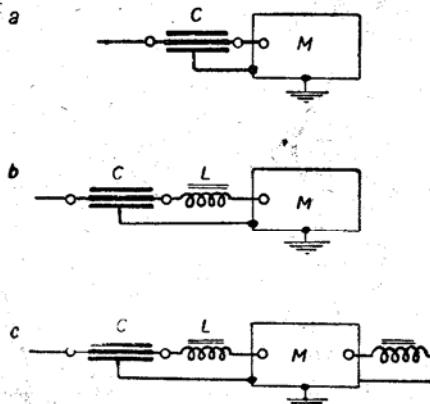

Obr. 153

Odrušení stěračů a pomocných motorů: C — průchodkový kondensátor, L — tlumivka, M — motorek

2. Nepomůže-li samotný kondensátor, zapojí se do přívodu tlumivka asi $200 \mu\text{H}$ (mikrohenry) podle obr. 153b.
3. Je-li motorek opatřen oběma odisolovanými svorkami, zapojí se tlumivka i do spojení ke kostře podle obr. 153c.

Rozvod

je někdy třeba upravit tak, aby vodiče byly co nejkratší a vedeny co nejbliží kovových stěn, které by stínily. Svorky nutno udržovat dobře utažené a čisté. Podobně je nutno udržovat dosedací plochy všech přístrojů čisté a přístroje dobře upevnit.

Mimo vlastní elektrickou instalaci

je nutno pečlivě vodivě spojit větší díly kostry ohebnými vodivými lany, hlavně díly, uložené pružně na isolačních pryžových nebo plstěných vložkách. Mimo motor je třeba s podvozkem spojit chladič, kapotu, karoserii atd., a někdy na několika místech. Šroubované spoje musí být dobře očištěné a spojovací lanka pocinována. Vhodnější však je propojovací lanka letovat, případně přívářet. Někdy je nutno spojit pomocí stěracích kartáčů s kostrou i rotující díly, jako hřídel, kola atd.

Nelze-li výše uvedenými opatřeními snížit rušení na přijatelnou míru, je pravděpodobně nutno odrušit vozidlo podle zásad úplného odrušení.

Okruh zdrojů — generátor, regulátor, baterie

Porucha	Ověření	Příčina	Oprava
Systém s dynamem, regulátorem a kontrolní žárovkou			
1. Kontrolní žárovka po zapnutí zapalování (zastrčení klíčku) nesvítí:	A. Zapnout světla a nesvítí-li:	a) Přívody k baterii přerušeny, nejčastěji ukoštřeni. b) Svorky baterie korodovány. c) Baterie nemá napětí.	Přívody opravit a upevnit. Svorky očistit, utáhnout a přetřít tukem. Překontrolovat a ošetřit nebo vyměnit. Pozor na polaritu. Vyměnit.
	B. Svítí-li světla a denní spotřebiče fungují (stěrač, směrniky, zapalování, někde houkačka):	a) Kontrolní žárovka poškozena. b) Přívody skřínka — kontrolka — regulační spinač — dynamo (D) přerušeny. c) Dynamo má špatný dotyk s kostrou.	Prohlédnout, opravit a upevnit.
	C. Svítí-li světla, ale denní spotřebiče nefungují:	Porouchaná spinační skřinka (spinač zapalování a denních spotřebičů)	Dynamo uvolnit, očistit a dobré upevnit. Skřinku vyměnit nebo opravit spinační kontakt.
2. Kontrolní žárovka při zvýšení otáček nezhasíná nebo bliká:	A. Prohlédnout upevnění a náhon dynama.	a) Dynamo uvolněno a má nedokonalý kontakt s kostrou. b) Řemen náhonu je příliš volný a klouže.	Dynamo očistit a dobré upevnit. Řemen napnout tak, aby se tlakem prstu prohnul nejvíce 20 mm. Nenapinat příliš, poškodilo by se ložisko dynama.
	B. Prohlédnout spoje.	a) Pouzdro regulačního spinače nedokonale spojeno s kostrou vozidla nebo dynamem.	Ukostřit.

Porucha	Ověření	Příčina	Oprava
	b) Přerušen nebo uvolněn spoj mezi dynamem a regulačním spinačem (M, buzení)		Opravit.
C. Odpojit spoj 61 od regulačního spinače a za- pnout denní spotřebiče (za- sunout klíšek). Svítí-li kon- trolka:	Spoj 61 má krátké spojení na kostru a dynamo se nena- budi.	Kabel pečlivě pro- hlédnout, opravit a zajistit proti otřesům.	
D. Shodit náho- nový řemen s dynamem, od- pojit regulační spinač, sejmout kryt kartáčů, připojit budící vinutí paralel- ně ke kartáčům a přivést na napěťovou svorku dyna- ma napětí z baterie. Běží- lil dynamo hladce ve správném smě- ru a bez jis- kření:	a) Spoj mezi dy- namem (D) a regulačním spi- načem má zkrat na kost- ru. b) Vadný regulá- tor.	Kabel prohlédnout a opravit nebo vyměnit. Vymontovat a dát opravit.	
E. Je-li kotva dy- nama přímo na klikovém hří- deli nebo nelze- li odpojit náhon dynama, odpo- jit regulační spinač, sejmout kryt kartáčů, připojit buzení přímo na kar- táče, spustit motor na malé otáčky, mezi napěťovou svorku a kostru připojit žárov- ku 25–35 W stejněho napě- tí a opatrně	a) Spoj mezi dy- namem a re- gulačním spi- načem má zkrat na kostru. b) Vadný regulá- tor.	Kabel opravit nebo vyměnit. Vymontovat a dát opravit.	

Porucha	Ověření	Příčina	Oprava
	zvyšovat otáčky. Rozsvítí-li se žárovka a dynamo běží hladce:		
	F. Stejně jako D nebo E, ale dynamo neběží, nebo běží trhaně a jiskří:	Vadné dynamo.	Vymontovat a opravit. Viz poruhy dýnam.
3. Kontrolní žárovka při zvyšování otáček zhasiná, ale pak se znova přechodně rozsvěcuje a náhle zhasne:	Pomalu zvyšovat otáčky a jestliže žárovka pomalu zhasiná, pak pomalu znova rozsvěcuje a náhle zhasne:	Vadný regulační spinač.	Vymontovat a dát opravit.
4. Kontrolní žárovka ukazuje normální funkci, ale jsou potíže s baterií při startování a údržbě.	A. Při kontrole baterie zjištěný nízký stav kyseliny a hustota vyšší. Baterii nutno často dolévat. Při běhu motoru rozpojít přívod mezi buzením dynamy a reg. spinačem (M). Rozsvítí-li se kontrolní žárovka: B. Kontrola jako v A, ale kontrolní žárovka se nerozsvítí: C. Není-li nalezena závada podle A nebo B, může být přebíjení způsobeno provozem při vyšších teplotách: voda se více vypařuje a baterie potřebuje nižší nabijecí napětí. Rozvážit provozní podmínky.	a) Nesprávně seřízený reg. spinač, přebíjí baterii. b) Vadný reg. spinač (přerušený obvod napěťové cívky regulátoru nebo zkrat v reg. odporu).	Reg. spinač dát nastavit. Dát opravit. Vadné dynamo (budicí cívky krátkým spojením částečně nebo přímo na napětí). a) Přechodný provoz při velké teplotě. b) Trvalý provoz při velké teplotě.

Porucha	Ověření	Příčina	Oprava
Systém s dynamem, regulátorem a ampérmetrem			
5. Ampérmetr po zapojení zapalování neukazuje vybijení.	A. Světlometry svítí, při čemž ampérmetr ukazuje: B. Světlometry svítí, ampérmetr neukazuje: C. Světlometry svítí, ampermetr ukazuje, denní spotřeba če nefungují:	Odpovídá případům 2 A Vadný ampérmetr (zkrat). Porouchaná spinač skřínka nebo spinač zapalování a denních spotřebičů.	Opravit nebo vyměnit. Opravit nebo vyměnit.
6. Ampérmetr po zapojení zapalování ukazuje vybijení, při zvýšení otáček motoru vybijení zůstává, aniž by byly zapojeny jiné spotřebiče.	A. Jako v případě 2 A. B. Jako v případě 2 B. C. Jako v případě 2 D.		
7. Ampérmetr při zvýšení otáček ukazuje malý nabijecí proud nebo výchylka kolísá, potíže s baterií.	A. Jako v případě 4 D. B. Jako v případě 4 E. C. Příznaky jako v 4 D, kontrolovat dynamo: připojit buzení přímo na kartáče a přidávat pomalu otáčky. Nabíjení stoupá. D. Jako C, ale nabijení nestoupá:	a) Nízko nastavený regulátor. Dát seřídit. b) Regulátor vadný. Dát opravit.	
8. Ampérmetr ukazuje většinou silné nabijení, potíže s baterií.	A. Baterie často vybita, spoustě pomalu protáčí, světla se rozsvítí plnějen při vyšších otáčkách. Provést rozvahu provozu:	Nedostatečné dobíjení baterie vlivem způsobu provozu.	Změnit způsob jízdy. Použít silnější baterie. Dát silnější dynamo s regulátorem.

Porucha	Ověření	Příčina	Oprava
	B. Baterie přebíjena, hustota kyseliny vysoce, nutno časem dolévat. Spotřebiče pracují dobře, připadně menší potíže se zapalováním při spouštění. Při běhu motoru rozpojit přívod mezi buzením dynamy a regulátorem (M). Klesne-li výchylka ampérmetru:	a) Reg. spinač vysoko nastaven a přebíjí baterii. b) Reg. spinač vadný (přerušený obvod napěťové cívky regulátoru nebo zkrat v reg. odporu).	Dát seřidit. Dát opravit nebo vyměnit.
9.	C. Jako v B, ale výchylka ampérmetru neklesne:	Vadné dynamo (budíci cívky mají zkrat na kostru).	Opravit dynamo.
9.	Ampérmetr ukáže nabíjení až při vysokých otáčkách a pak skokem plnou výchylku.	Překontrolovat pomalým zvyšováním otáček. Pravidelně jsou současně potíže s baterií.	Špatně seřízený reg. spinač. Dát seřidit

Systém se střídavým generátorem (setrvačníkovým magnetem)

10. Při chodu motoru a zapnutí světel světla nesvítí.	A. Prohlédnout a zkusit hlavní žárovku světlometu.	Vadná žárovka.	Vyměnit.
	B. Isolovaným vodičem spojit generátor přímo s hlavní žárovkou světlometu. Světlomet musí zůstat ukoštřen. Svítí-li žárovka při zvýšení otáček:	a) Uvolněné přivody ve svorkách. b) Přívody přerušeny. c) Vadný přepínač.	Upevnit. Opravit nebo vyměnit. Opravit, vyčistit dotyky.
	C. Jako B, ale žárovka nesvítí. Generátor i hlavní žárovku spojit přímo a	a) Spoje mezi generátorem a světlometem zkrat na kostru.	Prohlédnout a opravit.